

IZPĒTES IZSTRĀDĀTĀJS: IK "TELSES PROJEKTI"

Reģ. Nr. 42102041879

"Tāšu muiža", Tāši, Medzes pag., Dienvidkurzemes novads

PASŪTĪTĀJS: BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90009116223

Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads

OBJEKTS: SKAISTKALNES PAGASTA MAGAZĪNAS KLĒTS.

Dzirnavu iela 2a, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Bauskas novads. Kad.apz. 40800020556 001

ĒKAS ARHITEKTONISKI MĀKSLINIECISKĀ IZPĒTE

SĒJUMS: 1

MARKA: AMI, FF.

IZPĒTES VAD.: J.ZVIEDRĀNS

AUTORS: ARH. K.V EINBERGA

Tāšu muiža, 2023

SĒJUMA SATURS

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. IEVADS.....	4
2. VĒSTURISKĀ IZZIŅA	5

ATTĒLU SARAKSTS.

1. Šēnbergas muižas centra plāns ap 1920. gadu. Bruģis D.
Šēnbergas muiža, Rundāles pils muzejs 2005.

3. IZPĒTES REZULTĀTI.

3.1. Apjoms.....	7
3.2. Konstruktijas.....	7
3.3. Fasādes.....	8
3.4. Plānojums.....	9
3.5. Durvis.....	9
3.6. Logi.....	10
3.7. Kāpnes.....	10
3.8. Grīda.....	10
3.9. Interjera apdare.....	10

4. SECINĀJUMI.....

5. REKOMENDĀCIJAS.....

FOTOATTĒLI	14
------------------	----

FOTOATTĒLU SARAKSTS. Fotofiksācija veikta 30.03.2023.

1. Ēkas kopskats no rietumiem.
2. Ēkas gala fasāde pret dienvidiem.
3. Ēkas rietumu fasādes kopskats.
4. Ēkas kopskats no ziemeļiem.
5. Ēkas ziemeļu gala fasāde.
6. Ēkas austrumu fasāde.
7. Ēkas rietumu fasādes centrālā daļa.
8. Ēkas dienvidrietumu stūris.
9. Ēkas dienvidu fasādes zelmiņa sākotnējais logs.
10. Ēkas ziemeļu fasādes zelmiņa sākotnējais logs.
11. Ēkas rietumu fasādes centrālās daļas sākotnējā loga aila.
12. Rietumu fasādes sākotnējā loga aila skatā no telpas.
13. Ēkas rietumu fasādes centrālā daļa ar sākotnējām ieejas durvīm.
14. Ēkas rietumu fasādes ieejas durvju fragments.
15. Ēkas rietumu fasādes ieejas durvis skatā no telpas.
16. 1.stāva kopskats virzienā uz ziemeļiem.
17. 1.stāva kopskats virzienā uz dienvidiem.
18. 1.stāva telpas ziemeļu gala kopskats.
19. 1.stāva telpas dienvidu gala kopskats.
20. Ieejas durvis un logu ailas skatā no telpas.

21. Jumta stāva un jumta konstrukciju kopskats virzienā uz dienvidiem.
22. Jumta stāva un jumta konstrukciju kopskats virzienā uz ziemeļiem.
23. Jumta konstrukciju kopskats - taisnais jumta krēsls, saišķi un spāres.
24. Taisnā jumta krēsla augšējā koptura savienojuma mezgls I.
25. Taisnā jumta krēsla augšējā koptura savienojuma mezgls II.
26. Spāres un saišķa marķējums ar sangīnu.
27. Spāres marķējums ar iecirtumiem.
28. Jumta šļaupuma konstrukcija ziemeļu galā.
29. Jumta šļaupuma un taisnā jumta krēsla konstrukcijas savienojuma vieta.
30. 1.stāva pārseguma sijas tradicionāls un noturīgs protezēšanas mezgls, kas veikts 19.gadsimta beigās.
31. 1.stāva pārseguma sijas protezēšanas mezgls, kas veikts pēc 2012. gada.
32. 1.stāva pārseguma sijas gals pie ārsienas.
33. 1.stāva pārseguma sijas daļa pie ārsienas ar sākotnējo kāpņu laidu stiprinājuma vietām.
34. Ēkas dienvidrietumu stūris.

RASĒJUMU SARAKSTS

- AMI-1. 1.stāva un jumta stāva plāns. Izpētes rezultāti un fotofiksācijas shēma.

1. IEVADS.

Skaistkalnes pagasta magazīnas klēts Dzirnavu ielā 2a, Skaistkalnē, Skaistkalnes pagastā, Bauskas novadā, kad.apz. 40800020556 001 arhitektoniski mākslinieciskā izpēte veikta 2023.gada janvārī-maijā pēc Bauskas novada domes pasūtījuma.

Skaistkalnes pagasta magazīnas klēts ir reģiona nozīmes arhitektūras piemineklis ar valsts aizsardzības Nr. 8599. Tā atrodas Skaistkalnes muižas apbūves reģiona nozīmes kultūras pieminekļa Nr.8597 zonā.

Darba uzdevums bija veikt ēkas arhitektoniski māksliniecisko izpēti, fotofiksāciju.

Darbus izpildīja arhitekte Kristīne Veinberga, būvpētnieks Juris Zviedrāns.

Darbu atskaite izgatavota un apkopota elektroniskā formātā, kas nodots Pasūtītājam. Rasējumu oriģināli glabājas pie izpildītāja.

Darbs veikts ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.

Pieņemtie apzīmējumi tekstā.

NKMP PDC – Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Pieminekļu dokumentācijas centrs.

RPM – Rundāles pils muzejs.

2. VĒSTURISKĀ IZZIŅA.

Skaistkalnes pagasta magazīnas klēts vēsturiskā izpēte nav veikta. Materiāli apkopoti no rakstītiem un citiem pieejamiem materiāliem. Vēsturiskajos materiālos apkopota informācija, kas attiecas uz magazīnas klēti.

Magazīnas klēts atrodas bijušās Šēnbergas (*Schönberg*) muižas apbūves teritorijā. Par pirmo tagadējā Skaistkalnes novada īpašnieku kļuva Heinrihs Šēnbergs (*von Schönberg*), no kura vārda cēlies vietas nosaukums¹. 1738. gadā muižu pārdod Nikolausam fon Korfam (*von Korff*), bet darījums galīgi tika noformēts 1743. gadā. Fon Korfu dzimtai muiža piederēja līdz agrārai reformai 1920. gados². Ādamam Fridriham fon Korfam (1760-1813) muiža pieder no 1796. gada līdz viņa nāvei 1813. gadā. Pēc viņa nāves muižu mantoja nepilngadīgie bērni un to pārvaldīja aizbildņi. Šajā laikā muižai draudēja ūtrupe, bet aizbildņiem izdevās aizdevumu dzēst un izvairīties no īpašumu zaudēšanas³.

Apraksts par magazīnas klētīm sniedz īsu ieskatu to vēsturē⁴.

Magazīnas jeb pagasta labības klētij muižas saimniecības ēku vidū bija īpaša loma. Ar vārdiem "pagasta magazīna" jeb "pagasta klēts" 18. un 19. gadsimtā tika apzīmēti pagasta zemnieku labības krājumi neražas gadiem. Krievijas cariskā administrācija 1799. gadā izdeva vispārēju likumu par labības magazīnām. Nākamajā gadā Vidzemes un Kurzemes guberņu valdes noteica, ka jābūvē pagasta magazīnas atsevišķās ēkās. 19. gadsimta sākumā sākās intensīva magazīnu celtniecība. 1862. gadā tika atļauts samazināt glabājamās labības normu graudā un atlikumu pārdot, jo veidojās lieli labības pārpalikumi. 1904. gadā tika atļauts pilnībā likvidēt pagastu magazīnu labības krājumus un pārvērst tos pagasta naudas kapitālā.

Šēnbergas pagasts 1925. gadā tika pārdēvēts par Skaistkalnes pagastu, latviskojot vācu nosaukumu.


¹ Bruģis D. *Šēnbergas muiža*. Rundāles pils muzejs, 2005. 4.lpp.

² Turpat. 5.-6.lpp.

³ Turpat. 7.-8.lpp.

⁴ Lejnieks J. "Magazīnas", Latvijas Arhitektūra, 12.1997.

NKMP PDC arhīva lietā (3046-6434-c-w) par Skaistkalnes muižu ir pievienots apraksts par Šenbergas (Skaistkalnes) muižu ar muižu plānu skicēm, kas iegūts no rajona inspektora Mārītes Putniņas. Plānā atzīmēta magazīnas klēts ar Nr.52, bet lapa ar tās aprakstu lietā nav pievienota. Lietā ir 2003. gada ēkas ārpuses divas fotogrāfijas, kurās redzams, ka tās jumts iesegts ar viļņotā azbestcements plāksnēm.

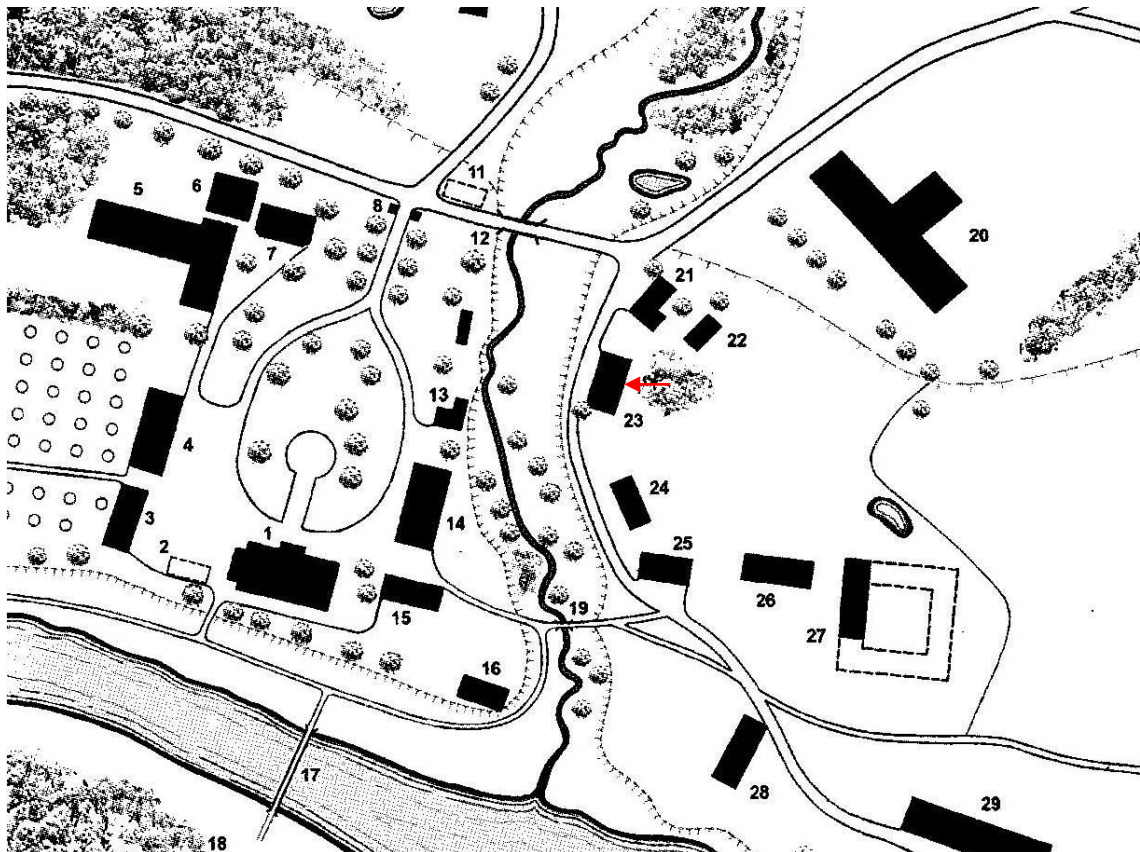

1.attēls.

Šenbergas muižas centra plāns ap 1920. gadu.
Ar Nr.23 ir pagasta magazīnas klēts.

3. IZPĒTES REZULTĀTI.

3.1. APJOMS.

Ēka būvēta 19. gadsimta sākumā līdz 1813. gadam. Tā ir viena stāva mūra celtne uz mūra cokola ar divu slīpju jumtu un nošļauptiem zelmiņiem. Ēka plānā taisnstūris. Sākotnējais apjoms nav mainīts.

3.2. KONSTRUKCIJAS.

SIENAS.

Ēkas cokols un sienas mūrētas no neapstrādātiem un daļēji apstrādātiem dažādas nokrāsas granīta akmeņiem (laukakmeņiem) kaļķa javā. Starp akmeņiem fasādes apmestas un javā granīta šķembu iespraudumi. Ailu malas un arku pārsedze mūrēta no sarkaniem dedzinātiem māla pilnķieģeļiem kaļķa javā.

Pirmā stāvā sākotnēji bija izbūvēti apcirkņi labībai. To konstrukcija sastāvēja no statņiem, augšējā un apakšējā koptura, koka grīdas un sienām. Konstrukcija bija izbūvēta ēkas vidusdaļā un gar ārsienām. 2015. gada remonta laikā konstrukcijas ēkas vidusdaļā apakšējais kopturis nomainīts, statņi pārlikti, mainot to novietojumu. Nav zināms, kad likvidēta apcirkņu konstrukcija pie ārsienām.

PĀRSEGUMI.

Ēkai koka siju pārsegumi no visām pusēm tēstām perpendikulāri fasādēm liktām koka sijām visas ēkas platumā. Sijas 25,5 x 19, 24,5 x 21,5cm. Ar aptuveni 28 cm atkāpi no sienas siju apakšējās šķautnes noslīpinātas. Siju gali, domājams, likti uz mūrlatas, kas atrodas uz ārsienām un dziedru gali bija izvirzīti ārpus fasādes. Virs sijām, domājams, bija gludu dēļu klājs - griesti, kas vienlaicīgi bija jumta stāva grīda.

19. gadsimta otrā pusē atsevišķas sijas protezētas (skat. 30.fotoatt.) un viena sija nomainīta.

2015. gadā veikts jumta remonts, kura laikā protezētas arī pārseguma sijas (skat. 16., 18., 31.fotoatt.). Sijām nozāģēti gali un pielikta jauna dēļa dzega.

JUMTS.

Ēkai divu slīpju jumts ar nošļauptiem mūra zelmiņiem. Konstrukcija sastāv no taisnā dubultā jumta krēsla, spārēm, saišķiem un issijām. Sākotnēji bija arī uzspāres, kas zudušas. Jumta krēsls sastāv no augšējā koptura 16,5 x 14-15,5 x 14cm, statņiem 15-16 x 14,5-16,5cm un atgāžņiem 15 x 14, 16 x 15,5cm no statņa uz augšējo kopturi. Statņiem, kas likti pie gala sienām - zelmiņiem, ir pa vienam, bet pārējiem statņiem abās pusēs likti atgāžņi. Augšējā koptura balķi savstarpēji savienoti ar divu veidu mezgliem (skat. 24., 25.fotoatt.). Izmantoti slēpti savienojuma mezgļi ar tapu šķautņa galā, ko liek ligzdā un atsevišķos gadījumos fiksē ar caurejošu cilindrisku koka tapu. Spāres (14,5-16 x 13-16cm) savstarpēji korē savienotas ar šķerstapu, vidusdaļā savienotas ar horizontālu saišķi, kas likts uz taisnā jumta krēsla. Katras spāres gals stiprināts sijas galā, ar atkāpi (~20 cm) no ārsienas ārējās plaknes. Uz spārēm bija liktas uzspāres. Ēkas jumta stāva galos issijas no saišķa uz pusšļaupto zelmini. Zelmiņa spāres slīpi apzāģētas un pienaglotas.

Sākotnējo koka konstrukciju virsma tēta. Konstrukciju mezgļi iezīmēti un elementi marķēti ar sarkanu sangīna zīmuli (skat. 26.fotoatt.). Marķējums ar romiešu cipariem atkārtots ciparus iegriežot (skat. 27.fotoatt.)

Līdz esošajam jumta segumam jumts bija segts ar amatnieciski izgatavotiem S veida jeb "holandiešu" tipa sarkaniem dedzinātiem māla dakstiņiem. Teknes un notekas nav bijušas.

1970. gados ēkai uzlikts viļņotā azbestcements jumta segums.

2015. gadā veikts jumta remonts. Noņemtas uzspāres, to vietā uzliktas izlīdzinošās spāres - uzlikas, spāres protezētas. Uzlikts jauns segums - tērauda jumts ar plastikāta pārklājumu. Uzliktas ūdens teknes un notekas, kas nepilda savu funkciju, jo tās ir par mazu un teknēm pāri līst nokrišņu ūdens un no notekām ūdens līst tieši pie ēkas pamatiem. Garenfasādē pret ceļu gar jumta slīpes malu uzlikta sniega barjera.

3.3. FASĀDES.

Fasāžu arhitektūra funkcionāla ar minimālu dekoratīvu elementu izmantošanu. Pirmā stāvā tikai rietumu fasādē pret ceļu ir aillas, pārējās fasādes bez ailām. Rietumu fasādes vidū ir ieeja ēkā un

tai abās pusēs pa šaurai loga ailai, kas vairāk atgādina šaujamlūku (skat. 7.fotoatt.). Abu gala fasāžu nošļauptajos zelmiņos pa nelielai loga ailai.

FASĀŽU APDARE.

Fasādes mūrētas no dažādas nokrāsas neapstrādātiem un daļēji apstrādātiem granīta akmeņiem. Fasāžu plakne starp lielajiem akmeņiem gludi apmesta ar gaišu kaļķa javu, zelmiņu daļa gandrīz visa apmesta ar kaļķa javu. Apmetumā iestrādātas mazas tumša granīta akmens šķembas (skat. 11.fotoatt.). Durvju un pirmā stāva logu ailu malām apmetumā veidotas gludas apmales, kas nedaudz (1 cm) izvirzītas no fasādes plaknes. Zelmiņos logu ailu konstrukcija sākotnēji bija apmesta. Abām garenfasādēm bijusi dēļa dzega, kas stiprināta pie slīpi nozāģētiem siju galiem - dziedriem. Dēļa dzegas, domājams, bijušas arī jumta zelmiņu šļaupumos. Sākotnēji fasādes, durvis un logi nekrāsoti. Domājams, 19. gadsimta otrā pusē durvju un logu apmales nokrāsotas baltas ar kaļķa krāsu un ieejas durvis pelēkas (5500-N) ar miltu krāsu. Pelēkais krāsojums saglabājies tikai spraugā zem apšuvuma dēļiem, tonis noteikts aptuveni.

2015. gada remonta laikā dzegas nav atjaunotas sākotnējā izskatā.

3.4. PLĀNOJUMS.

Ēkas pirmajā stāvā viena telpa, kurā iegāja pa ārdurvīm galvenajā fasādē. Telpā bija apcirkņi graudiem. Uz jumta stāvu veda viena laida koka kāpnes durvju labajā pusē (skatā no telpas). Nav zināms, kad apcirkņi likvidēti. Saglabājusies daļēji pārveidota to konstrukcija.

Jumta stāvā viena telpa, kurā arī bija izbūvēti apcirkņi graudiem. Nav zināms, kad tie likvidēti.

3.5. DURVIS.

Ieejas durvis ēkā ir sākotnējās. Tās izgatavotas no vertikāliem dēļiem (30mm biezi) ar šķērdzītņiem un dekoratīvu slīpi, centriski liktu apšuvumu fasādē (skat. 13.-15.fotoatt.). Dēļi ar S veida profilu malās nagloti ar kalēja kaltām naglām, kurām platas šķautņainas galvas. Šķērsdzītņi ar profilējumu malās, apšuvuma dēļi 17-20 cm plati, 0,25cm biezi. Durvis iekārtas lentveida

kalēja kaltās kāšu virās un veras uz telpas pusi. Kāši iestrādāti mūrī būvniecības laikā. Sākotnēji bijusi kastes tipa slēdzene, kas nav saglabājusies.

Ārdurvis pēc Otrā pasaules kara remontētas un pastiprinātas no telpas puses ar diviem pienaglotiem šķēriskiem

3.6. LOGI.

Rietumu fasādē pret ceļu ir divas šauras logu aillas bez vērtņēm vai slēgiem (skat. 11., 12. fotoatt.).

Jumta stāva zeltiņos ir sākotnējās logu aillas. Tām ir sākotnējā koka aploda, kas iebūvēta mūrī ēkas būvniecības laikā. Aplodas izgatavotas no šķautņiem ar t.s. ausīm. Aplodā bija vertikālas restes un koka slēgi, kas iekārti kāšu virās un vērās uz ārpusi. Aplodās saglabājušies viru kāši ar tapas atbalstu, kuram paplatināts nosmailināts gals.

3.7. KĀPNES.

Vēsturiskās kāpnes uz jumta stāvu nav saglabājušās, bet tās bijušas funkcionālas, koka laidos ar dēļu pakāpieniem. Esošās kāpnes iebūvētas 2015. gadā koka konstrukcijā.

3.8. GRĪDAS.

Vēsturiskās grīdas nav saglabājušās. Pirmā stāvā, domājams, bija dēļu grīda. Esošais betona segums iebūvēts 2015. gadā. Jumta stāvā bija dēļu grīda. Esošā dēļu grīda iebūvēta 2015. gadā.

3.9. INTERJERU APDARE.

Pirmā stāva telpā sienas sākotnēji bija apmestas ar kaļķa javu un nekrāsotas. 19. gadsimta otrā pusē sienas un griesti balsināti ar kaļķa krāsu vietās, kur nebija apcirkņi.

Ēka būvēta 19. gadsimta sākumā – līdz 1813. gadam. Par to liecina vēl barokālās 18. gadsimtam raksturīgās jumta proporcijas, 18. gadsimta otrajai pusei raksturīgie galdniecības izstrādājumi ar eksponētām kalēja kaltām naglu galvām, centrisku durvju dēļu apšuvumu un jumta konstrukciju būvniecībā izmantoto iezīmēšana un marķēšana ar sangīnu. Arī vēsturiski tas ir laiks, kad vēl iespējams uzbūvēt tādu mūra ēku, jo vēlāk muižas saimniecībai ir finansiālās problēmas, kas draudēja pat ar ūtrupi. Turklāt pēc 1799. gada likuma muižās bija jāuzbūvē magazīnas klēts. Vēl jāpiemin ļoti liela līdzība ar muižas rižu, kas būvēta 1793. gadā. Spriežot pēc vēl esošās konstrukcijas un fotoattēliem, kas uzņemti līdz 2015. gada pārbūvei, abām šīm celtnēm bija vienāds dzegas uzbūves princips ar dēļa dzegu un eksponētiem spāru galiem.

Diemžēl 2015. gadā notikušās pārbūves laikā, ko dokumentācijā sauca par restaurāciju, daļa informācijas ir zudusi

Daiņa Bruģa 2005. gadā izdotajā grāmatā par Šēnbergas muižu minēta magazīnas klēts un, ka "... (tā) ir saglabājusi savu kādreizējo izskatu un uzskatāma par vienu no šobrīd izteiksmīgākajiem kādreizējā muižas apbūves ansambļa elementiem." Diemžēl 2015. gada pārsegumu un jumta remonts, kas nosaukts kā restaurācija, ēkas arhitektūru būtiski degradēja un realizācijā nav redzams nekas no restaurācijas procesam raksturīgām izpausmēm. Protezēšanas darbi veikti nekvalitatīvi un primitīvi. Ja noņem balstus, pārsegumi var iegāzties. Izmantots neatbilstošs (zāgēts, ne tēsts vai ēvelēts, pārāk īss) materiāls, mainītas jumta proporcijas un likvidēti sākotnējie apdares elementi. Dzegas pārkare ir pārāk maza un no nokrišņiem nepasargā ārsienas. Jumta segums ar plastikāta pārklājumu ir neatbilstošs pieminekļa statusam un ir nepiemērots šādai ēkai. Jumta segums un teknes uzlikta nekvalitatīvi un nepilda savu funkciju. Jumta stāvā grīda ielikta nekvalitatīvi no nepiemērota materiāla ar lielām šķirbām.

Neskatoties uz iepriekš pieminēto, vēl saglabājies sākotnējais apmetums pirmā stāva telpā, nesabojātas ārdurvis, divas logu aplodas zeltiņos un fasāžu apdare.

2015. gadā veikto būvdarbu laikā pieļautās kļūdas nākotnē būs jālabo. Vislielākā problēma ir dzegas zona, kur jāatjauno uzspāres, lai būtu lielāka pārkare. Bet tas nozīmē, ka jādemontē jumta segums, jādemontē uzlikas virs spārēm un jāpārprotezē esošie spāru protezēšanas mezgli. Lai kvalitatīvi veiktu šos darbus ir jāizstrādā kvalitatīvs restaurācijas projekts.



Rijas jumta pārkare ar eksponētiem uzspāres galiem un dēļu dzegu. Redzams arī oriģinālais zemsegums no dēļiem, kas likti ar pārslaidumu un uz tiem latas dakstiņiem. Zelminī zemsegums nosegts ar platiem, viena garuma dēļiem. Šādi vajadzētu izskatīties arī jumta pārkarei magazīnas klētij.

Pašreiz vienīgo, ko iespējams labot bez lieliem līdzekļiem, ir demontēt jumta stāva grīdu - 1.stāva griestus, un to vietā izveidot jaunu segumu no platiem (ne mazāk kā 20 cm), spundētiem no jumta stāva puses ēvelētiem dēļiem, kurus pienaglot. Pašreizējā grīda ir neizmantojama. Virsma nav kopjama un caur šķirbām uz pirmo stāvu birst gruži.

- Lai būtu iespējams izmantot pirmo stāvu, abās logu ailās 1.stāvā jāieliek biezā stikla rūtis bez rāmja. Stikls jāietapo ailā, kur sākas paplatinājums uz telpas pusi un malas rūpīgi, nesabojājot sākotnējo apmetu, jāaizziež.
- Sākotnējo apmetumu pirmajā stāvā saglabāt esošajā izskatā, tikai to nosūkt ar putekļu sūcēju. Kategoriski nav pieļaujams to krāsot vai kā citādi "uzlabot" - estetizēt. Ekspozīciju veidot atstāt no sienas plaknes.
- Arī jumta stāva zeltņos saglabāt un nemainīt mūra virsmas kvalitāti.
- Pārseguma sijas minimāli mehāniski tīrīt - nosūkt ar putekļu sūcēju, viegli noslaucīt.
- Ja nav līdzekļu un kvalificētu specialistu, ārdurvis atstāt esošajā izskatā, tikai noslaucīt putekļus.
- Ja nav kvalificētu specialistu, fasādēs neveikt nekādus darbus, jo fasāžu apdare ir apmierinošā stāvoklī un ēkas izskats ir atbilstošs tās vecumam. Izņemot zonu pie ieejas durvīm apakšējā daļā, kur jāatjauno apmetums. Kreisajā pusē nokalt cementa javas apmetumu. Iztīrīt šuves starp ķieģeļiem, virsmu nomazgāt un tikai zudušo fragmentu apmest ar kaļķa javas apmetumu analogā tonī un virsmas kvalitātē kā oriģināls. Brīdī, kad apmetums apžuvis to samazgāt. Ja nepieciešams, pēc nožūšanas ar tonētu kaļķūdeni pietonēt oriģinālam.
- Zeltņos atjaunot koka slēģus no vertikāliem dēļiem (diviem) ar šķērsskokiem telpas pusē. Ailā, telpas pusē ir iespējams iestrādāt arī stiklotu vērtņi bez aplodas. Līsti atdurai pienaglot pie aplodas. Aplodu saglabāt esošo, ja nav kvalificētu specialistu, to nerestaurēt.
- Jauno elektroinstalāciju likts virs apmetuma dzelzs caurulītēs.
- Atjaunošanas darbos izmantot tikai tradicionālos materiālus, kas raksturīgi attiecīgajam laika posmam - kaļķa javu, atgūtu kokmateriālu, kaļķa krāsu.
- Sekot, lai pie austrumu fasādes neaugs koki un krūmi. Tos regulāri nocirst.



1.fotoattēls.

Ēkas kopskats no rietumiem. Jumta segums nomainīts 2015. gadā.



2.fotoattēls.

Ēkas gala fasāde pret dienvidiem. Zelminī sākotnējais logs.



3.fotoattēls.

Ēkas rietumu fasādes kopskats. Fasāžu apdare veidota dekoratīva ar akmentiņu iespraudumiem javā. Ap ieejas durvīm un šaurajām logu ailām apmetumā veidotas gludas apmales.



4.fotoattēls.

Ēkas kopskats no ziemeļiem.



5.fotoattēls.

Ēkas ziemeļu gala fasāde. Logs zelminī sākotnējais. Fasādes apdare veidota dekoratīva ar akmentiņu iespraudumiem javā.



6.fotoattēls.

Ēkas austrumu fasāde.



7.fotoattēls.

Ēkas rietumu fasādes centrālā daļa. Fasāžu apdare veidota dekoratīva ar akmentiņu iespraudumiem javā. Ap ieejas durvīm un šaurajām logu ailām apmetumā veidotas gludas apmales.



8.fotoattēls.

Ēkas dienvidrietumu stūris. Sākotnēji ēkai plats cokols, kas daļēji redzams dienvidu fasādē. Rietumu fasādē ir zem zemes līmeņa. Ūdens no notekām nav novadīts prom no ēkas un tek tieši pie pamatiem.



9. fotoattēls.

Ēkas dienvidu fasādes zelmiņa sākotnējais logs. Ailā ir grope slēgim un aplodā viru kāši.




10. fotoattēls.

Ēkas ziemeļu fasādes zelmiņa sākotnējais logs. Tā konstrukcija daļēji nosepta zem apmetuma. Aplodā ir grope slēgim un viru kāši.



11.fotoattēls.

Ēkas rietumu fasādes centrālās daļas sākotnējā loga aila. Tai apmetumā veidotas gludas apmales, nedaudz izvirzītas no fasādes plaknes.

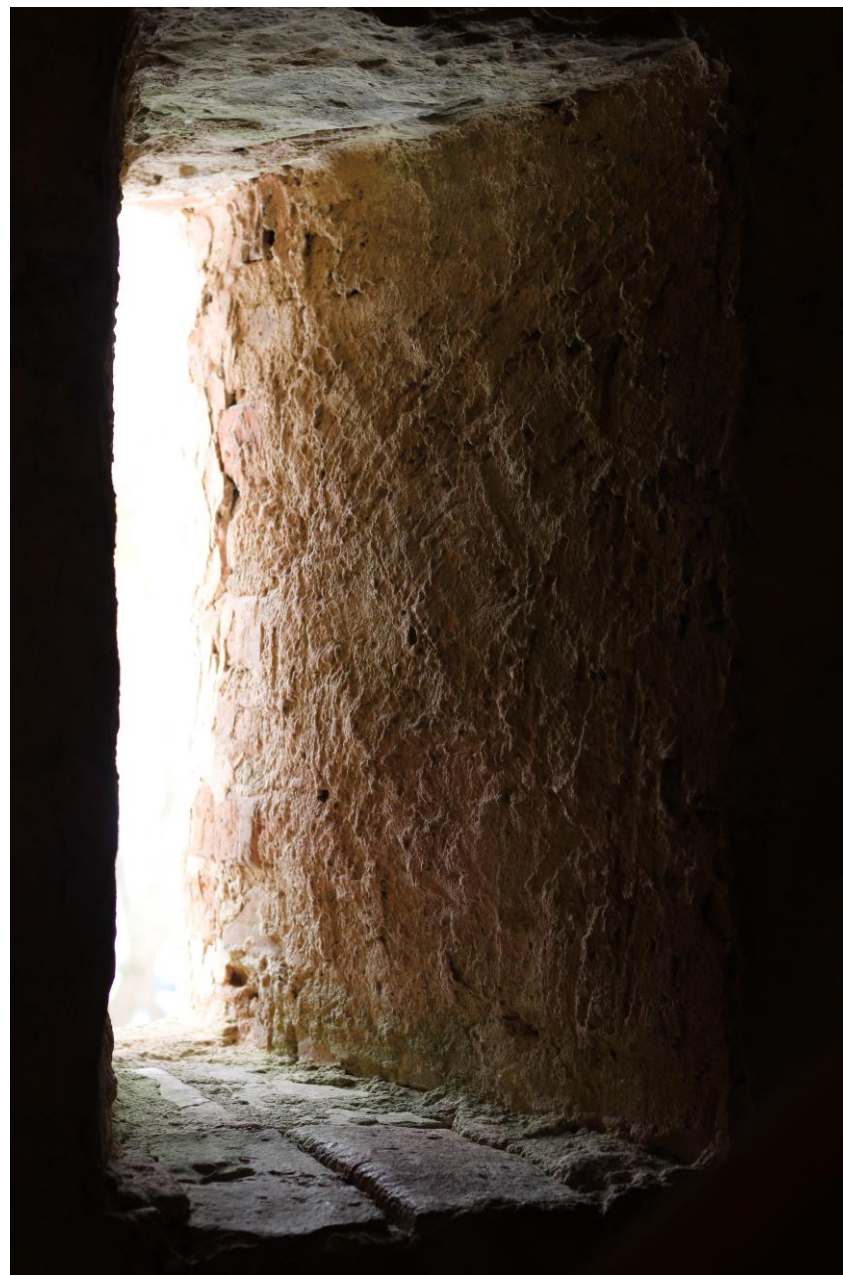


12.fotoattēls.

Rietumu fasādes sākotnējā loga aila skatā no telpas. Ailas malās sākotnējais apmetums ar negludu virskārtu.



13.fotoattēls.

Ēkas rietumu fasādes centrālā daļa ar sākotnējām ieejas durvīm. Ailai fasādē veidotas gludas apmales un sānu malas gludi apmestas.

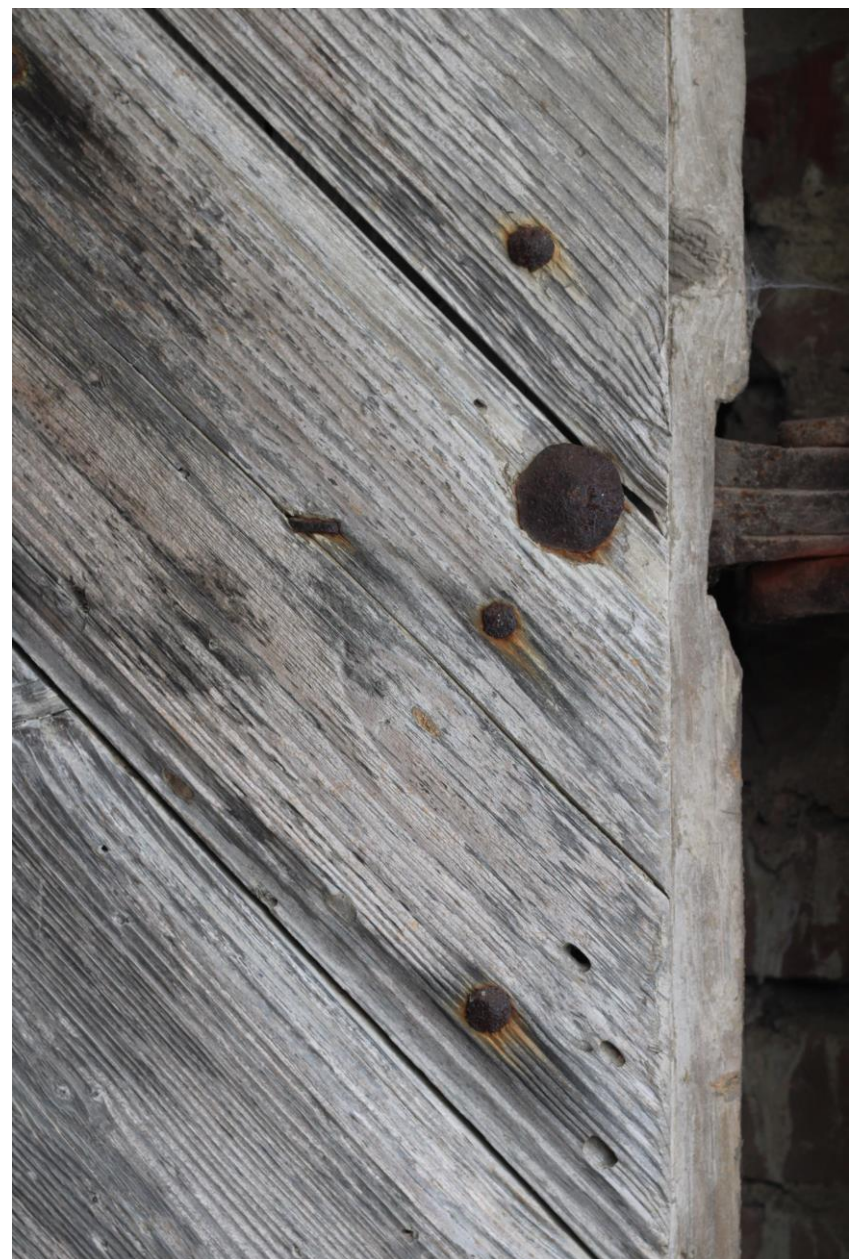


14.fotoattēls.

Ēkas rietumu fasādes ieejas durvju fragments. Fasādē vērtnei likts dekoratīvs apšuvums no dēļiem ar profilu malās. Dēļi un kāšu viras naglotas ar kalēja kaltām naglām.



15.fotoattēls.

Ēkas rietumu fasādes ieejas durvis skatā no telpas. Vērtnei uzlikti papildus šķērši, zudusi kastes tipa slēdzene. Sākotnējie šķērsdzītņi ar profilējumu malās.

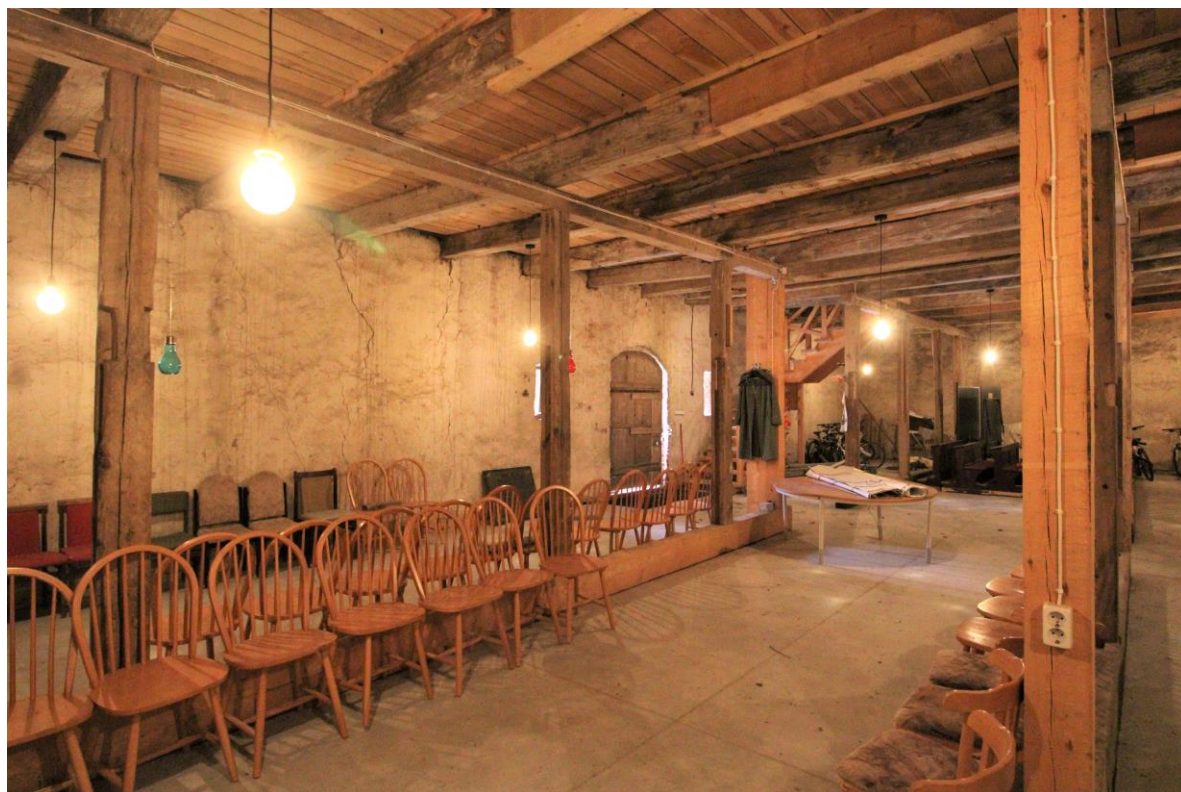

16.fotoattēls.

1.stāva kopskats virzienā uz ziemeļiem. Sākotnējie apcirkņu statņi pārlikti, veicot konstrukciju remontu. To sānos ir gropes apcirkņu sānu sienu dēļiem un šķērskokiem.



17. fotoattēls.

1.stāva kopskats virzienā uz dienvidiem. Zem apcirkņu statņiem palikts apakšējais kopturis, statņi pārlikti.



18. fotoattēls.

1.stāva telpas ziemeļu gala kopskats. 2015. gadā pārseguma sijas protezētas nekvalitatīvi un ar konstruktīvi nenoturīgu savienojuma mezgļu, kā rezultātā ir izliece.



19. fotoattēls.

1.stāva telpas dienvidu gala kopskats. Kāpnes iebūvētas remonta laikā 2015. gadā.



20. fotoattēls.

Ieejas durvis un logu aillas skatā no telpas. Sienai sākotnējais apmetums ar reljefu virskārtu.



21. fotoattēls.

Jumta stāva un jumta konstrukciju kopskats virzienā uz dienvidiem.




22. fotoattēls.

Jumta stāva un jumta konstrukciju kopskats virzienā uz ziemeļiem. Virs jumta spārēm uzlikta jauna konstrukcija. Dēļu grīda jauna – 2015. gada.



23.fotoattēls.

Jumta konstrukciju kopskats - taisnais jumta krēsls, saišķi un spāres

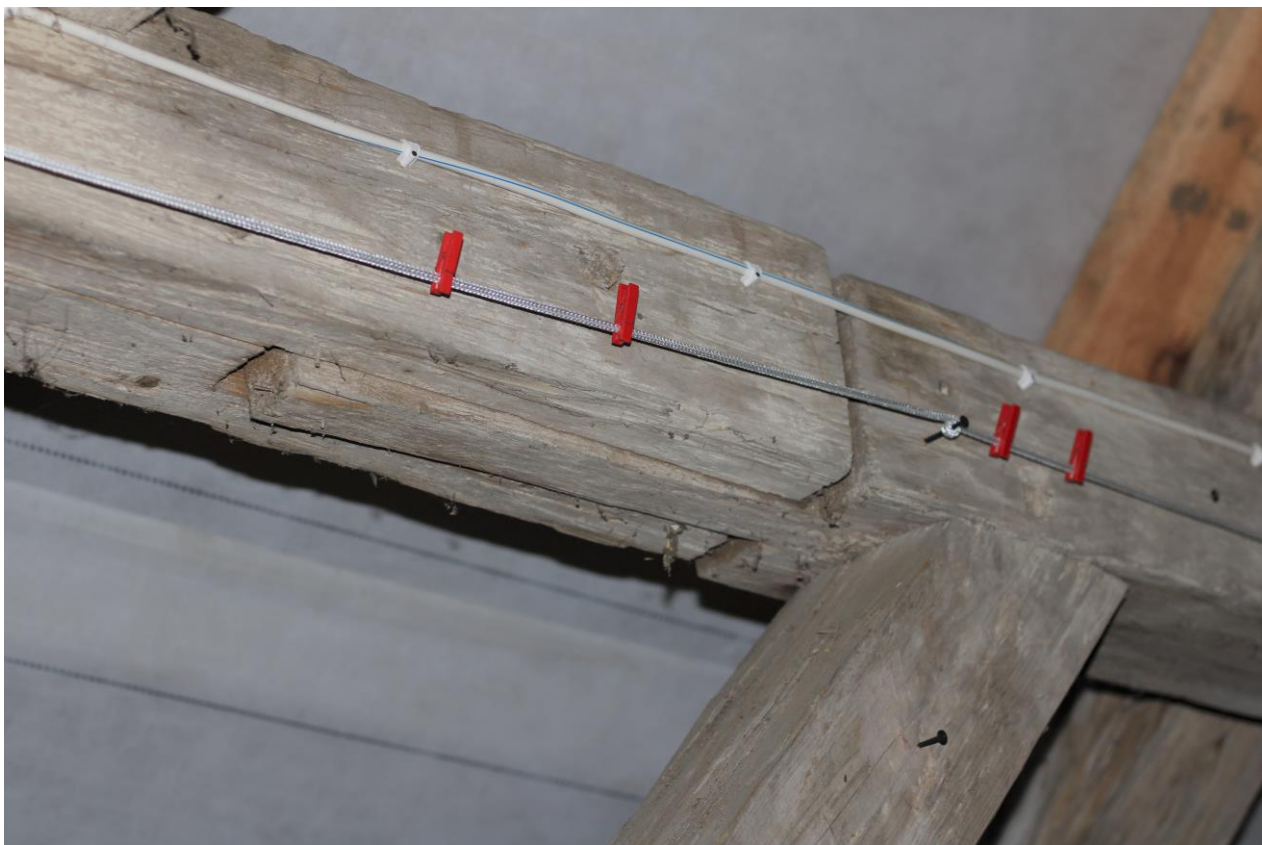

24.fotoattēls.

Taisnā jumta krēsla augšējā koptura savienojuma mezgls I.



25.fotoattēls.

Taisnā jumta krēsla augšējā koptura savienojuma mezgls II.



26.fotoattēls.

Spāres un saišķa marķējums ar sangīnu.



27. fotoattēls.
Spāres marķējums ar
iecirtumiem.



28. fotoattēls.
Jumta šļaupuma
konstrukcija ziemeļu
galā.



29.fotoattēls.

Jumta šļaupuma un taisnā jumta krēsla konstrukcijas savienojuma vieta.



30.fotoattēls.

1.stāva pārseguma sijas tradicionāls un noturīgs protezēšanas mezgls, kas veikts 19.gadsimta otrā pusē.



31.fotoattēls.

1.stāva pārseguma sijas protezēšanas mezgls, kas veikts 2015. gadā. Protezējums veikts nekvalitatīvi, primitīvi un mezgls nav noturīgs.




32.fotoattēls.

1.stāva pārseguma sijas gals pie ārsienas. Sijām ir fasetes un pie sienas bija izbūvēti apcirkņi.



33.fotoattēls.


1.stāva pārseguma sijas daļa pie ārsienas ar sākotnējo kāpņu laidu stiprinājuma vietām.

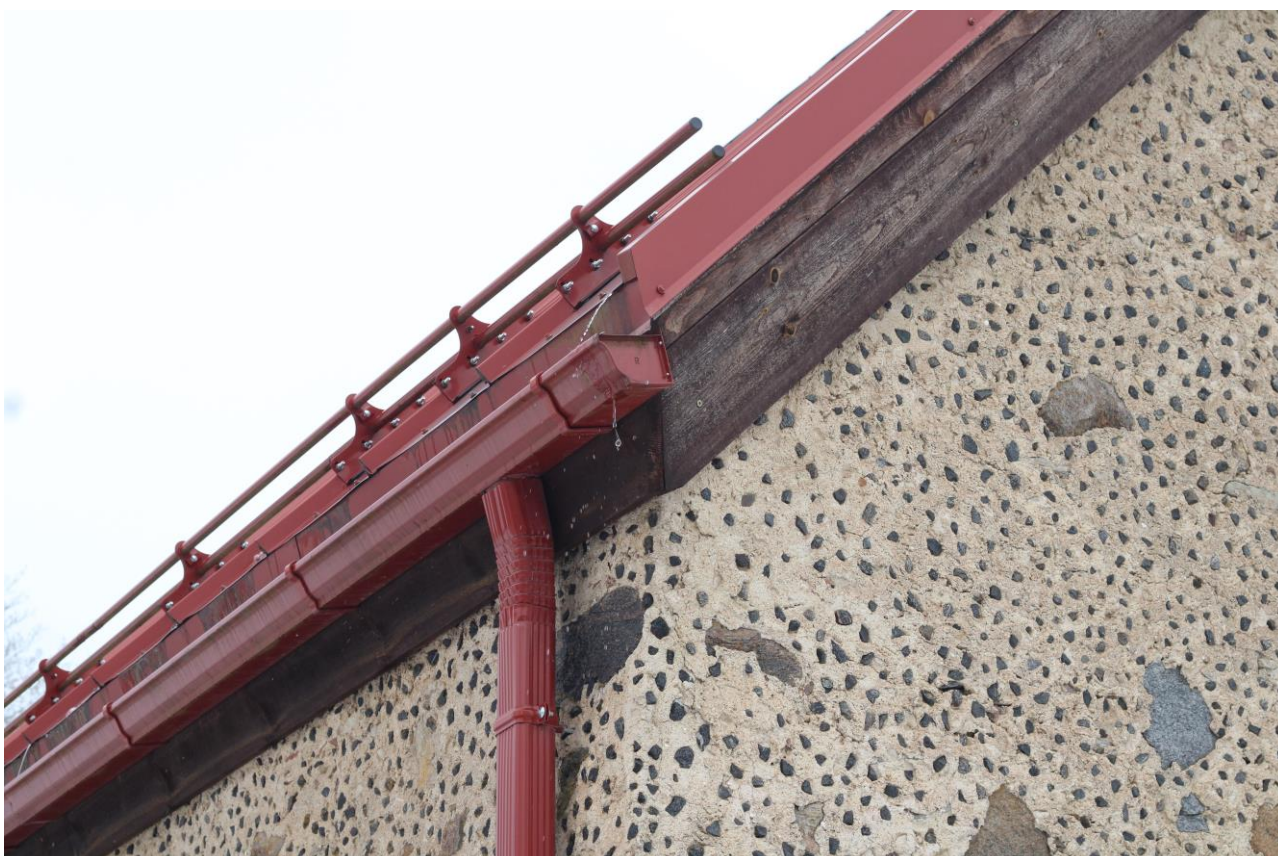


34.fotoattēls.

Ēkas dienvidrietumu stūris. 2015. gadā veikts jumta seguma un konstrukciju remonts, uzlikti jauni nosegdēļi, jumta segums un ūdens teknes ar notekām. Tās nepilda savu funkciju, jo pieliktas nepareizi un ūdens tek pāri teknei. Visi šie jaunie risinājumi komplektā ar sniega barjeru degradē ēku kā kultūrvēsturisku objektu.

JUMTA STĀVS

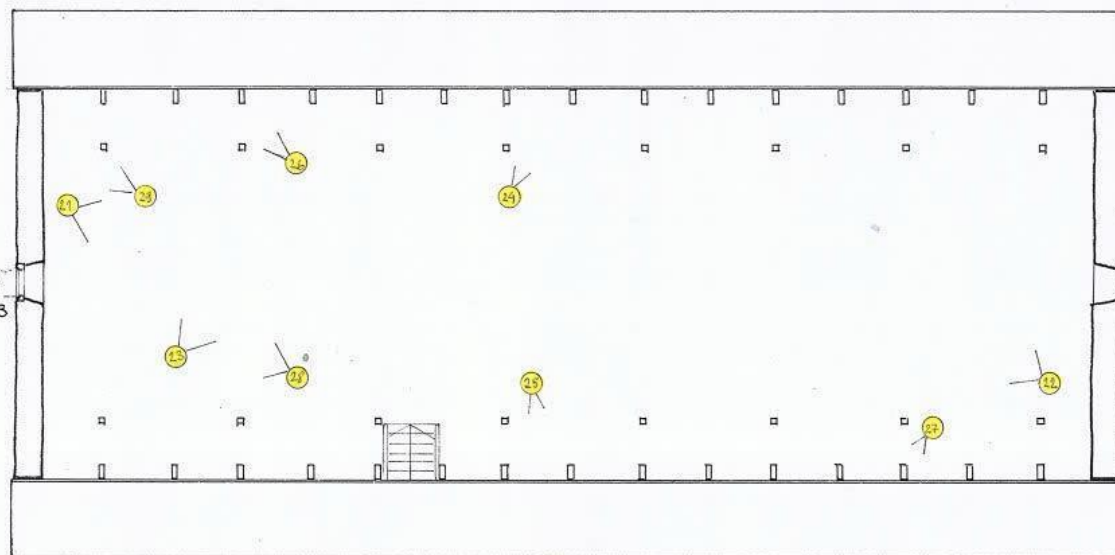

1. STĀVS

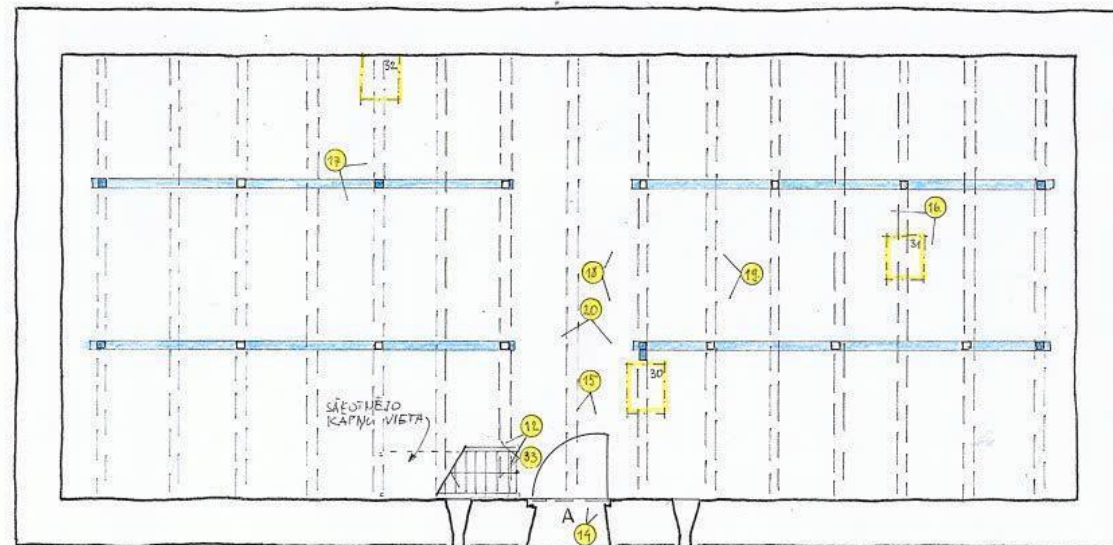

DZIRNAVU IELA

APZĪMĒJUMI:

- 21. GADSIMTS (2015.G.)
- 3. FOTOATTĒLA NUMURS UN FOTOFIKSĀCIJAS VIRZIENS
- 4. FOTOATTĒLA NUMURS UN FOTOFIKSĀCIJAS VIETA GRIESTOS

PIEZĪMES:

- PAR PAMATU IZMAHĒOTS 2012. GADĀ ZĪMĒTS INVENTARIZĀCIJAS BIROJA PLĀNS, KAS KORIGĒTS.
- JUMTA STĀVS UN JUMTA KONSTRUKCIJAS SHEMATISKI UZMĒRĪTAS IZPĒTES LĪNĒ.
- A SĀKOTNĒJĀS (13. GADSIMTA PIRMAIS CĒTURKSNIS - LĪDZ 1813. GADAM) ĀRDURVIS
- B SĀKOTNĒJĀS LOGU ATLĀS ZELMIŅOS BIJA LENTVEIDA KAŠU VIRŠI IEKĀRTI VERTIKĀLU DĒĻU SLĒGI.

IZPĒTES IZSTRĀDĀTĀJS: IK "TELSES PROJEKTI", Reģ.Nr.42102041879
 "Tāšu muiža", Medzes pag., Dienvidkurzemes novads
 OBJEKTS: MAGAZĪNAS KLĒTS ARHITEKTONISKI MĀKSLINIECISKĀ IZPĒTE
 ADRESE: Dzirnavu iela 2a, Skaistkalne, Skaistkalnes pagasts,
 Bauskas novads, kad.apz. 40800020556 001

stadija
AMI

lapa
AMI-1

mērogs
1:100

Vārds, uzvārds
IZPĒTES. VAD.: J.ZVIEDRĀNS.
IZSTRĀDĀJA.: J.ZVIEDRĀNS

datums

Pirmā un jumta stāva plāns.
Izpētes rezultāti un fotofiksācijas shēma.